

A2X_0TH19

A2X00TH19	=	115 Vac
A2X10TH19	=	230 Vac
A2X20TH19	=	24 Vac
A2X30TH19	=	24 Vdc

CE

POTENZIOMETRO ELETTRONICO

- ❑ Impostazione UP/DOWN mediante tastiera oppure da ingressi digitali esterni
- ❑ Scala di impostazione liberamente programmabile
- ❑ Uscita analogica 0...10V oppure 4...20mA (selezionabile mediante collegamento in morsettiera)
- ❑ Possibilità di memorizzare, al power-off, il valore impostato
- ❑ Possibilità di inserire un valore di rampa
- ❑ Realizzazione in contenitore da pannello 48x96 mm



Gabriele Ascione

strumentazione industriale

tel. +39 0817715268 - www.gabrieleascione.it - info@gabrieleascione.it

1.0 DOTAZIONE

All'interno dell'imballaggio sono presenti:

- manuale d'uso
- avvertenze
- dispositivo
- due staffe di fissaggio
- due morsettiere estraibili da 12 poli (innestate sul dispositivo)

2.0 PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Prima della messa in servizio dello strumento leggere attentamente le avvertenze generali disponibili con il prodotto (vedi "1.0 dotazione", lista di imballaggio) e quanto indicato nel presente documento.

Il presente prodotto è uno strumento elettronico, quindi non deve essere considerato una macchina. Di conseguenza non deve sottostare ai requisiti fissati dalla direttiva macchine. Pertanto si afferma che se lo strumento viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere messo in funzione se la macchina non soddisfa i requisiti della direttiva macchine.

La marcatura dello strumento non solleva il cliente dall'adempimento degli obblighi di legge relativi al proprio prodotto finito.

Accertarsi preventivamente del codice del dispositivo e selezionare un'adeguata tensione di alimentazione (vedi paragrafo 4.5 del presente manuale).

Prevedere un'adeguata protezione sui circuiti di alimentazione; è consigliabile un fusibile da 100 mA con intervento a ritardo medio.

Il dispositivo è immune ai fenomeni di fulminazione (protezione interna "surge").



Prima di fornire alimentazione accertarsi accuratamente del modello installato (vedi paragrafo 4.5).

3.0 DESCRIZIONE GENERALE

Il dispositivo consente di impostare una tensione (0...10 V) oppure una corrente (4...20 mA) con il metodo incrementa (UP) / decrementa (DOWN).

Il comando può essere fornito mediante tastiera (tasti UP e DOWN) oppure mediante gli ingressi digitali esterni (IN1 e IN2).

Il valore impostato è visibile a display secondo la scala voluta.

L'uscita analogica genera un valore proporzionale al valore visualizzato a display.

Allo spegnimento il dispositivo si comporta in uno dei seguenti modi in base al parametro P.OFF:

- 0 = allo spegnimento (power OFF) viene salvato il valore dell'uscita analogica; al successivo power ON l'uscita ripresenta il valore salvato
- 1 = allo spegnimento (power OFF) il valore dell'uscita analogica viene azzerato; al successivo power ON l'uscita parte da zero
- 2 = allo spegnimento (power OFF) il valore dell'uscita analogica viene azzerato; al successivo power ON l'uscita parte dal valore di inizio scala impostato al parametro "IS-FS" (IS lampeggiante)

4.0 PREPARAZIONE PER L'USO

4.1 PREPARAZIONE INIZIALE

Il dispositivo è predisposto per il montaggio a pannello.

Occorre predisporre il quadro elettrico sul quale deve essere installato praticando un taglio di 45x92 mm. Lo spessore massimo ammesso del pannello è 4 mm.

4.2 MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Introdurre il dispositivo nel pannello.


Inserire le staffe consegnate in dotazione nelle apposite asole, una a destra e una a sinistra del dispositivo, metterle in tensione ruotando il perno con l'ausilio di un cacciavite (taglio o croce, 4 mm).

Per il collegamento fare riferimento ai paragrafi 4.4 , 4.5 , 4.6.



Eseguire il collegamento in assenza di alimentazione.


4.3 VISTA FRONTALE

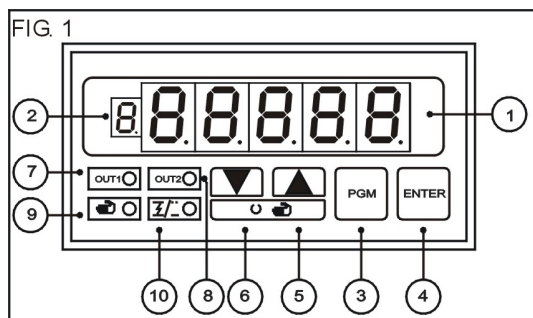

- 1 = indicatore a display della variabile misurata con cinque cifre da 12,5 mm di altezza.
- 2 = display da 9 millimetri per l'indicazione della polarità.
- 3 = tasto PGM: per l'accesso alla programmazione.
- 4 = tasto ENTER: per uscire e confermare durante la programmazione.
- 5 = tasto UP: in esercizio incrementa il valore visualizzato a display.
durante la programmazione incrementa la variabile impostata.
- 6 = tasto DOWN: in esercizio decrementa il valore visualizzato a display.
durante la programmazione decrementa la variabile impostata.
- 7 = led OUT1: non abilitato.
- 8 = led OUT2: non abilitato.
- 9 = led MANUALE: non abilitato.
- 10 = led CAVO INTERROTTO: non abilitato.

4.4 VISTA POSTERIORE E COLLEGAMENTI

FIG. 2

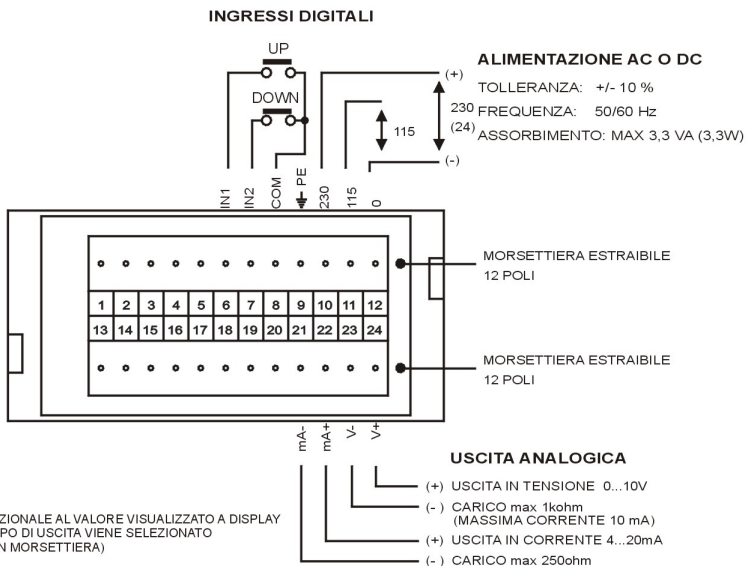

4.5 ALIMENTAZIONE



Accertarsi preventivamente del codice del dispositivo e selezionare un'adeguata tensione di alimentazione onde prevenire danneggiamenti.

Modello	Tensione di alimentazione	Note
A2X00TH19	115 Vac	
A2X10TH19	230 Vac	
A2X20TH19	24 Vac	
A2X30TH19	24 Vdc	

Tolleranza: ± 10%
Frequenza: 50/60 Hz
Assorbimento: max. 3,3 VA

In assenza di alimentazione i dati vengono mantenuti in memoria (EEPROM).

4.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Posteriormente sono disponibili due morsettiere da 12 poli per il collegamento elettrico del dispositivo (vedi figura 2).

4.6.1 ALIMENTAZIONE

In base al modello applicare:

115 Vac : tra i morsetti 0 (12) e 115 (11)

230 Vac : tra i morsetti 0 (12) e 230 (10)

24 Vac : tra i morsetti 0 (12) e 24 (10)

24 Vdc : tra i morsetti 0 (12) e 24Vdc (10)

Collegare la terra al proprio morsetto \downarrow (9)

4.6.2 INGRESSI DIGITALI

Il dispositivo possiede i seguenti ingressi digitali:

Ingresso IN1 (UP): contatto NO tra = IN1 (6) e COM (8)

Ingresso IN2 (DOWN): contatto NO tra = IN2 (7) e COM (8)

4.6.3 USCITA ANALOGICA

V+ (24) = uscita in tensione - positivo

V- (23) = uscita in tensione - negativo

mA+ (22) = uscita in corrente - positivo

mA- (21) = uscita in corrente - negativo

4.7 VERIFICA FUNZIONALE

Fornire l'alimentazione.

Il display deve illuminarsi e deve indicare il valore impostato al precedente spegnimento (alla prima accensione visualizzerà 0).

Mediante la tastiera o gli ingressi digitali esterni impostare il valore da visualizzare a display. L'uscita analogica deve erogare un valore proporzionale a quello impostato a display.

4.8 CALIBRATURA

Il dispositivo non necessita di nessuna taratura periodica.

5.0 ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Mediante i tasti UP e DOWN, o gli ingressi digitali IN1 e IN2, è possibile impostare il valore di tensione o corrente da generare sull'uscita analogica. Il valore impostato è visibile a display secondo la scala prescelta.

L'uscita analogica eroga un valore proporzionale a quello impostato a display. Allo spegnimento del dispositivo viene memorizzato o azzerato il valore impostato in base all'impostazione del parametro P.OFF.

Esempio applicativo: impostazione della velocità di un nastro trasportatore; campo 0-32 m/min

Occorre impostare lo strumento nel seguente modo:

inizio scala dell'uscita analogica (OUT 0) = 0.00

fondo scala dell'uscita analogica (OUTFS) = 32.00


decimal point = 999.99

inizio scala potenziometro (IS) = 0.00

fondo scala potenziometro (FS) = 32.00


La risposta dell'uscita analogica in corrente è la seguente:

Velocità nastro m/min	Uscita analogica in corrente mA
0,00	4
4,00	6
8,00	8
12,00	10
16,00	12
20,00	14
24,00	16
28,00	18
32,00	20

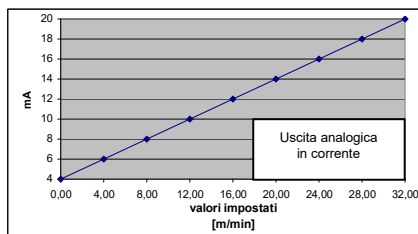

La risposta dell'uscita analogica in tensione è la seguente:

Velocità nastro m/min	Uscita analogica in tensione V
0,00	0,00
4,00	1,25
8,00	2,50
12,00	3,75
16,00	5,00
20,00	6,25
24,00	7,50
28,00	8,75
32,00	10,00

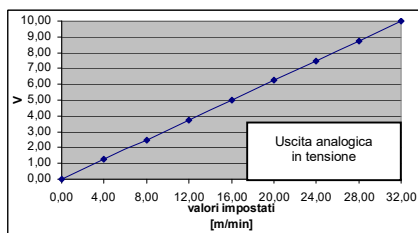

5.1 MENÙ DI CONFIGURAZIONE

Sono disponibili i seguenti parametri:

CODICE	DESCRIZIONE	DEFAULT	RANGE
Out 0	inizio scala dell'uscita analogica	[0]	±99999
OutFS	fondo scala dell'uscita analogica	[1000]	±99999
99999	posizione del decimal point	[nessuno]	0...4
IS-FS (IS lampeggiante)	inizio scala potenziometro	[0]	±99999
IS-FS (FS lampeggiante)	fondo scala potenziometro	[1000]	±99999
PASS	password	[0]	0...99999
tr	tempo di rampa	[0.00]	0.00...9.99
P.OFF	memoria al power OFF	[0]	0...2

Per accedere al menù è necessario premere e tenere premuto il tasto PGM per 3 secondi consecutivi. Se il menù è protetto (parametro PASS diverso da 0) è necessario inserire la password; il display visualizza "PASS": inserire il valore e premere il tasto PGM. Dopo l'accesso, a display viene visualizzato per un secondo "SL 3.00" che specifica la revisione del firmware installato nel prodotto poi il valore impostato per il primo parametro (Out 0). Dopo ogni impostazione è possibile premere il tasto PGM per passare al parametro successivo oppure il tasto ENTER per confermare i valori impostati e uscire dal menù.

5.1.1 Out 0 (inizio scala dell'uscita analogica)

Impostare il valore della lettura a display da associare all'inizio scala dell'uscita analogica (0 V per l'uscita in tensione oppure 4 mA per l'uscita in corrente). Il display visualizza la label "Out 0" per circa un secondo. Successivamente visualizza il valore precedentemente impostato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

5.1.2 OutFS (inizio scala dell'uscita analogica)

Impostare il valore della lettura a display da associare al fondo scala dell'uscita analogica (10 V per l'uscita in tensione oppure 20 mA per l'uscita in corrente). Il display visualizza la label "OutFS" per circa un secondo. Successivamente visualizza il valore precedentemente programmato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

5.1.3 99999 "posizione del decimal point"

Selezionare la posizione del punto decimale.

Il display visualizza "99999." (assenza di decimal point).

Premendo il tasto UP, il decimal point si sposta in successione verso sinistra per ottenere una delle seguenti scale: "9999.9" "999.99" "99.999" "9.9999"; premendo il tasto down il decimal point verso destra.

5.1.4 IS-FS (IS lampeggiante) "inizio scala potenziometro"

Impostare il valore di inizio corsa del potenziometro. Il display visualizza "IS-FS" con IS lampeggiante. Dopo circa un secondo visualizza il valore precedentemente impostato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

5.1.5 IS-FS (FS lampeggiante) “fondo scala potenziometro”

Impostare il valore di fondo scala del potenziometro. Il display visualizza “IS-FS” con FS lampeggiante. Dopo circa un secondo visualizza il valore precedentemente impostato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo.

5.1.6 PASS “password”

Il display visualizza “PASS”.

Impostare il valore di password desiderato; il numero deve essere compreso nel range 0...99999.

Se viene impostato il zero la password è esclusa.

Se la password viene smarrita, è possibile recuperarla impostando il valore 21204.

5.1.7 tr “rampa di salita”

Impostare il tempo di rampa del potenziometro. Il display visualizza “tr”. Dopo un secondo circa visualizza il valore precedentemente impostato. Con i tasti UP e DOWN è possibile modificarlo. Il range di impostazione è 0.00...9.99 secondi / digit.

ESEMPIO:

impostando 1.00 (secondi / digit) il potenziometro incrementa o decrementa di 1 digit ogni secondo.

impostando 0.10 (secondi / digit) il potenziometro incrementa o decrementa di 10 digit ogni secondo.

impostando 0.00 (secondi / digit) il potenziometro genera una rampa automatica in funzione dell'impostazione IS-FS e del tempo di pressione del tasto.

5.1.8 P.OFF “memoria al power OFF”

Impostare il comportamento del dispositivo al power OFF.

0 = allo spegnimento (power OFF) viene salvato il valore dell'uscita analogica; al successivo power ON l'uscita ripresenta il valore salvato

1 = allo spegnimento (power OFF) il valore dell'uscita analogica viene azzerato; al successivo power ON l'uscita parte da zero

2 = allo spegnimento (power OFF) il valore dell'uscita analogica viene azzerato; al successivo power ON l'uscita parte dal valore di inizio scala impostato al parametro “IS-FS” (IS lampeggiante)

5.2 COMANDI MANUALI

È possibile interagire localmente con il dispositivo attraverso i seguenti comandi manuali (vedi Fig. 1):

- 3 = tasto **PGM** per l'accesso alla programmazione
- 4 = tasto **ENTER** per la conferma dei dati programmati durante la programmazione
- 5 = tasto **UP** in esercizio incrementa la tensione o la corrente visualizzata a display
in programmazione incrementa le variabili impostate
- 6 = tasto **DOWN** in esercizio decrementa la tensione o la corrente visualizzata a display
in programmazione decrementa le variabili impostate

5.3 COMANDI A DISTANZA

È possibile interagire a distanza con il dispositivo attraverso:

- Due ingressi digitali
- Uscita analogica

5.3.1 INGRESSI DIGITALI

- IN1: comando di incrementa (UP)
- IN2: comando di decrementa (DOWN)

Per maggiori informazioni sulla modalità di collegamento vedere FIG. 2

Gli ingressi digitali devono essere collegati facendo riferimento al paragrafo 4.6.2.

5.3.2 USCITA ANALOGICA

Uscita analogica proporzionale al valore impostato, disponibile con segnale 0...10 V oppure 4...20mA (selezionabile mediante collegamento morsettiera).

Impedenza dell'uscita: in corrente max 250 ohm
 in tensione min 1 Kohm

Massima lunghezza dei cavi 3 metri. Per lunghezze superiori utilizzare cavi adeguati (schermati con percorsi preferenziali).

Per maggiori informazioni sulla modalità di collegamento vedere FIG. 2

L'uscita analogica deve essere collegata facendo riferimento al paragrafo 4.6.3.

5.4 MANUTENZIONE

Non sono presenti nel dispositivo parti soggette alla manutenzione.

6.0 SPECIFICHE TECNICHE

6.1 CARATTERISTICHE GENERALI

<p>CUSTODIA Contenitore da pannello – dimensioni frontali 48x96 mm Dima di foratura 45x92 mm Peso 450g (300g per il modello con alimentazione 24Vdc) Profondità, incluse le morsettiere di collegamento, 100 mm Grado di protezione IP54 Collegamento mediante due morsettiere estraibili da 12 poli</p> <p>INGRESSI DIGITALI IN1; IN2 - contatto non alimentato o statico NPN Tensione ai capi max 18 volt Corrente di chiusura max 4 mA</p> <p>INDICATORE Display 5+1 cifre Massima scala visualizzata ± 99999 Valori di inizio scala e fondo scala programmabili mediante tastiera Decimal point programmabile mediante tastiera</p>	<p>USCITA ANALOGICA Proporzionale al valore visualizzato, impostabile mediante tastiera. Selezionabile mediante collegamento in morsetteria 0...10V oppure 4...20mA Risoluzione 2000 punti Precisione 0,05 % Linearità 0,025 % ± 1 digit</p> <p>ALIMENTAZIONE Tensione di alimentazione in base al codice ordinato: 24 Vac, 115 Vac, 230 Vac, 24 Vdc Tolleranza $\pm 10\%$ Frequenza (AC): 50/60 Hz Assorbimento massimo 3,3 VA (3,3 W)</p> <p>TEMPERATURA DI ESERCIZIO Range ammesso -10...50 °C</p>
---	--

6.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI

6.2.1 Temperatura

Temperatura ambiente -10...50°C

6.2.2 Umidità

0...95% - non condensante

6.2.3 Compatibilità elettromagnetica

Secondo direttiva 2014/30/UE

Norma generica immunità ambiente industriale EN61000-6-2

Norma generica emissione ambiente industriale EN61000-6-4

6.2.4 Sicurezza elettrica

Secondo direttiva 2014/35/UE

Norma relativa alla strumentazione EN61010-1

6.3 STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio -20...60°C

Umidità relativa 0...95% - non condensante

Sono preferibili ambienti asciutti e non polverosi

Evitare l'esposizione a esalazioni acide corrosive

Non lavare i prodotti con acqua

Evitare l'ingresso di liquidi nei circuiti interni

6.4 ACCESSORI E OPZIONI

Non sono disponibili accessori opzionali.

6.5 PUNTI DI VENDITA E ASSISTENZA

6.5.1 GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia, su difetti di produzione, valida 12 mesi dalla data di consegna; la garanzia non copre dispositivi che risultino manomessi, impropriamente riparati o utilizzati in modo non conforme alle avvertenze di utilizzazione.

Per le regole di assistenza riferirsi alle "Condizioni generali di assistenza" (richiederle al costruttore o al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto).

6.5.2 RIPARAZIONE

Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito dalla ditta costruttrice o da un suo rappresentante autorizzato.

Imballare con cura lo strumento, inserendo all'interno una descrizione sintetica e completa circa la natura del guasto ed inviare il tutto alla ditta costruttrice.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



RAEE:IT08020000002184